



Prieš dažant paskutiniu apdailos sluoksniu paviršių reikia gruntuoti. Polimerinė gruntavimo medžiaga yra į dažus panaši medžiaga, kurios sudėtyje yra kvarcinių miltelių. Gruntavimo medžiagos paskirtis yra:

- 1) sukurti gerą sukibimą tarp armavimo ir dangos paviršiaus;
- 2) pirminė apsauga nuo klimato sąlygų svyravimų;
- 3) suteikti norimą fasado atspalvį.

Gruntavimo priemonė šiltu vasaros metu išdžiūsta per vieną parą.

Prieš dažant paviršių paskutiniu sluoksniu reikia atlikti nedidelį darbą. Pirmiausiai - darbo planavimas. Reikia stebėti, kad saulės spinduliai ir vėjo stiprumas neturėtų įtakos darbų kokybei. Labai karšta saulė ir stiprus vėjas gruntavimo priemonę išdžiovina per greitai. Reikia patikrinti, ar visas paviršius padengtas ir, jei reikia, paruošti apdorojamojo paviršiaus apsaugą nuo lietaus. Reikia apskaičiuoti viena pamaina atliekamų darbų plotą, pagal kurį reikia paruošti gruntavimo priemonės kiekį ir nustatyti darbą atliekančių darbininkų skaičių. Minimalus darbininkų skaičius yra 1 darbininkas vienai pastolių eilei ir vienas pagalbinis darbininkas. Geriau, jei kiekvienai pastolių eilei yra 2 darbininkai, kurie gali dirbti taip: vienas deda priemonę ant paviršiaus, kitas suteikia faktūrą.

{loadposition content_200x200}

Skiedinio paruošimas

Paruošiant polimerinės kilmės apdailos tinką rekomenduotina visą darbui atlikti reikalingą kiekį gerai išmaišyti, įpilti apdorojimą palengvinantį vandens kiekį. Reikia stebėti, kad į visus kibirus būtų pilamas vienodas vandens kiekis. Priešingu atveju, ant skiediniu padengtos sienos gali atsirasti skirtingo atspalvio dėmės. Visi kibirai su skiediniu užkeliami ant pastolių, kad nereikėtų apdorojimo metu gaišti laiką kibirų nešiojimui. Paruošiant mineralinį tinką galima elgtis panašiai, jei yra pakankamas kibirų kiekis, kuriuose galima mišinį paruošti. Jei taip nėra, reikia, kad vienas darbininkas būtų atsakingas už skiedinio paruošimą ir jo tiekimą ant pastolių. Ir čia reikia stebėti, kad visą laiką būtų pilamas vienodas vandens kiekis.

Polimerinės ir silikatinės kilmės apdailos tinkas prieš pradedant darbus gerai išmaišomas. Jei reikia, įpilamas tam tikras vandens kiekis. Paruošiant mineralinės kilmės apdailos tinką reikalingas vandens kiekis supilamas iš karto.

Apdorojimas

Standartinis apdorojimas vyksta trimis etapais. Pirmiausiai tinkas užtepamas ant paviršiaus. Dideliems plotams padengti geriausiai naudoti siurbļj. Po to nuo paviršiaus pašalinamas nereikalingas tinko kiekis. Ant paviršiaus lieka tik reikiamas kiekis medžiagos. Dedant ploną sluoksnį reikia laikytis tokio principo - tinko sluoksnio storis negali būti mažesnis nei grūdelio dydis ir tinko sluoksnio storis neturi būti didesnis nei grūdelio dydis. Jei antrasis etapas praleidžiamas, gaunamas toks rezultatas: negraži ir nelygi struktūra. Trečiojo etapo metu paviršiui suteikiama norima faktūra. Naudojant neslystančios struktūros tinką (mira 5360 reibe ir mira 5400 decora reibe) galima tinką trinti rato judesiais (labiausiai paplitęs būdas), horizontaliai, vertikaliai, įstrižai - atitinkamai grūdelių slinkimo kryptį sukuriama įvairūs raštai. Apdorojant vientisos faktūros tinką (mira 5370 kratz ir mira 5380 decora kratz) trečiajame etape paviršius išlyginamas, kad nesimatytų traukimo judesių žymių.



Gruntinė medžiaga ant paviršiaus tepama dažymo voleliu.



Apdailos tinkas ant paviršiaus tepamas nerūdijančia metaline mentele.



Tinko skiediniui faktūra suteikiama pagal tinko rūšį.

~~Pdžiūvimas priklauso nuo oro temperatūros ir oro drėgmės. Ši instrukcija parašyta naudoti šias medžiagas: gruntas mira 5335 quartz grund, dekoratyvinis polimerinis tinkas mira 5360 reibe ir mira 5370 kratz, mineralinis tinkas mira 5380 decora kratz ir mira 5400 decora reibe.~~

Tinko džiūvimo laikas priklauso nuo oro temperatūros ir oro drėgmės. Sausos vasaros metu standartinis tinkas išdžiūsta per 1 parą, rudenį lietingais ir šaltais orais gali prireikti iki 2 savaičių. Visą džiūvimo laiką reikia saugoti paviršių nuo kritulių.

Baigiamieji darbai

Baigiamieji darbai - plėvelės nuėmimas. Tą galima padaryti tuojau pat po tinko faktūros suteikimo, kai tinkas dar drėgnas. Jei tinkas jau bedžiūsiantis, reikia palaukti, kol jis išdžiūs visiškai. Tada, nuimant plėvelę, reikės pasinaudoti aštriu peiliu. Po to reikės pritvirtinti visus reikalingus fasado elementus (lietvamzdžius, numerius, etiketes, turėklus ir kt.) Nuėmus pastolius ir sutvarkius aplinką fasadas yra užbaigtas.

Ši instrukcija parašyta naudoti šias medžiagas: gruntas mira 5335 quartz grund, dekoratyvinis polimerinis tinkas mira 5360 reibe ir mira 5370 kratz, mineralinis tinkas mira 5380 decora kratz ir mira 5400 decora reibe.

mira

Panašūs straipsniai:{loadposition related_articles}